

HORNOS DE CUBIERTA DE GAS

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Modelos: MB42, MB60, MB236, MB260, MB866,
SD236, SD248, SD260, SD448, SD660, SD1048, SD1060, SD866, SD10866, WF42, WF60



PARA SU SEGURIDAD

NO ALMACENE NI USE GASOLINA NI NINGÚN VAPOR O LÍQUIDO INFLAMABLE CERCA DE ÉSTE U OTRO ARTEFACTO.



PARA SU SEGURIDAD

SE DEBERÁN COLOCAR EN UN LUGAR PROMINENTE LAS INSTRUCCIONES QUE EL USUARIO DEBE ACATAR EN CASO DE QUE HUELA GAS. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ OBTENERSE CONSULTANDO AL PROVEEDOR DE GAS LOCAL.



ADVERTENCIA

LA INSTALACIÓN, AJUSTE, ALTERACIÓN, SERVICIO O MANTENIMIENTO INCORRECTOS PUEDE CAUSAR DAÑOS MATERIALES, PERSONALES O LETALES. LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE INSTALAR O DAR SERVICIO A ESTE EQUIPO.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

TRAS INSTALARSE, ESTE APARATO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE PUESTO A TIERRA CONFORME LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES O, EN AUSENCIA DE ÉSTOS, CON LA NORMA ANSI/NFPA 70 DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NATIONAL ELECTRICAL CODE), O LA NORMA CSA C22.2 DEL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE (CANADIAN ELECTRICAL CODE), SEGÚN CORRESPONDA.

ESTE APARATO VIENE EQUIPADO CON UN ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS (PUESTA A TIERRA) PARA BRINDAR PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS Y DEBE CONECTARSE DIRECTAMENTE EN UN TOMACORRIENTE DE TRES CLAVIJAS DEBIDAMENTE PUESTO A TIERRA. NO CORTE NI RETIRE DEL ENCHUFE LA CLAVIJA DE PUESTA A TIERRA.

MANTENGA EL ÁREA DEL HORNO LIBRE Y DESPEJADA DE TODA CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLE Y NO COMBUSTIBLE. NO OBSTRUYA EL FLUJO DEL AIRE DE VENTILACIÓN Y COMBUSTIÓN.

DENTRO DE LA PUERTA DE CONTROLES DE TODOS LOS HORNOS DE LA SERIE MB ENCONTRARÁ UN DIAGRAMA ELÉCTRICO

ESTE HORNO NO TIENE ESPACIO LIBRE EN AMBOS LADOS A LA CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLE Y NO COMBUSTIBLE, PERO SE DEBE DEJAR UN INTERVALO DE 3" A 4" EN LA PARTE TRASERA A FIN DE CONTAR CON ESPACIO LIBRE ADECUADO PARA LAS ABERTURAS DE AIRE DENTRO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y ASÍ GARANTIZAR LA CIRCULACIÓN APROPIADA DEL AIRE AL INTERIOR DEL SISTEMA DE QUEMADORES.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.





TABLA DE CONTENIDO

I INSTALACIÓN

ACCESO PARA SERVICIO	3
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3
CONEXIÓN DE GAS	3
GAS Y ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.....	4
ENTREGA.....	4
UBICACIÓN DEL HORNO.....	5
AJUSTES ASOCIADOS CON LA INSTALACIÓN INICIAL	5
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	6
VENTILACIÓN	7
INSTALANDO LAS PIEDRAS DE COCCIÓN.....	9
INSTALACIÓN DE LADRILLOS DE TECHO.....	12
CURADO DE LA CÁMARA DEL HORNO.....	13

II OPERACIÓN

PUESTA EN MARCHA DEL HORNO	14
CONTROL DEL HORNO	14
MANTENIMIENTO.....	15

III INSTRUCCIONES ADICIONALES - MODELOS WF SOLAMENTE 18

INSTALACIÓN

La instalación debe cumplir con los códigos locales, o en ausencia de éstos, con la norma ANSI Z223.1 del Código Nacional para Uso de Gas Combustible (National Fuel Gas Code), la norma CAN/CGA-B149.1 de los Códigos de Instalación de Gas Natural (Natural Gas Installation Codes) o la norma CAN/CGA-B149.2 del Código de Instalación de Propano (Propane Installation Code), según corresponda.

1. El artefacto y su válvula de cierre individual deberán desconectarse del sistema de cañerías de suministro de gas cuando las presiones de prueba excedan la $\frac{1}{2}$ lb/pulg² (3.45kPa).
2. El artefacto debe aislarse del sistema de suministro de gas cerrando su válvula de paso individual manual cuando toda prueba de presión del sistema de suministro exceda la $\frac{1}{2}$ lb/pulg² manométrica (3.45kPa).

ACCESO PARA SERVICIO

Todo el servicio puede realizarse desde la abertura de la puerta de controles y la abertura de la puerta de quemadores. En el lado izquierdo del horno se encuentra un panel de acceso para llegar mejor a los controles. Si tal panel está bloqueado, el servicio deberá realizarse desde la parte delantera del horno.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Se debe proporcionar un servicio de 15 AMP para los hornos de la serie MB y la serie WF. Se proporciona un cable y enchufe para uso a 115 voltios, no obstante la conexión al servicio eléctrico debe cumplir con los códigos locales; o en ausencia de éstos, con la norma ANSI/NFPA No. 70 (o última edición) del Código Eléctrico Nacional.

CONEXIÓN DE GAS

En la parte trasera del horno hay una entrada de $\frac{3}{4}$ " NPT. Las líneas de suministro de gas de tamaño inferior al normal restringirán el suministro y afectarán el rendimiento del horno. Si la misma línea de suministro abastece a otros artefactos, ésta deberá tener el tamaño suficiente para transportar el volumen combinado sin causar una caída de presión de más de $\frac{1}{2}$ " en el múltiple de cada artefacto conectado a la línea a plena capacidad.

NOTA: Durante la instalación se acumulará aire en la línea. Se debe purgar el aire antes de encender de la unidad.

CAÑERÍAS DE GAS

Es esencial contar con un sistema de suministro de gas de tamaño apropiado para obtener el máximo rendimiento del horno. Las cañerías deben tener el tamaño suficiente para proporcionar un suministro de gas adecuado que satisfaga la demanda máxima de todos los artefactos conectados a la línea sin perder presión en el equipo.

TRABE DE LA MANGUERA DE GAS

Si el horno va montado sobre ruedecillas, se deberá usar un conector flexible de uso comercial con diámetro interno mínimo de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) junto con un dispositivo de conexión rápida.

La traba, incluida con el juego de manguera flexible, se debe usar para limitar el movimiento de la unidad de modo que el conector flexible no quede tenso. Con la traba plenamente estirada el conector debiera insta-

larse en forma fácil y conectarse rápidamente.

1. Monte el soporte que se proporciona en los ladrillos refractarios situados en la parte trasera o en el bastidor de la base, en el mismo lado que el suministro de gas.

El conector debe cumplir con la norma ANSI Z21.59 sobre conectores estándar para artefactos móviles a gas (Standard Connectors for Moveable Gas Appliances), o la norma CAN/CHA-6.16 sobre conectores para artefactos a gas desplazables (Connectors For Moveable Gas Appliances) y con un dispositivo de conexión rápida que cumpla la norma ANSI Z.41 para dispositivos de conexión rápida que se usan con combustible de gas (Quick Disconnect Devices for Use With Gas Fuel) o la norma CAN 1-6.9 sobre desconexión rápida para usarse con combustible de gas (Quick Disconnect for Use With Gas Fuel). Se deben proporcionar los medios adecuados para limitar el movimiento del artefacto sin depender de la conexión, del dispositivo de desconexión rápida ni de sus cañerías asociadas. Se deben proporcionar los medios adecuados para limitar el movimiento del artefacto sin depender de la conexión, del dispositivo de desconexión rápida ni de sus cañerías asociadas.

GAS Y ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELOS	ENTRADA NOMINAL		PRESIÓN DEL MÚLTIPLE		REQUISITOS ELÉCTRICOS
	Gas Natural	Gas Propano	Gas Natural	Gas Propano	MB y WF solamente*
MB42, SD448, SD1048	95,000	90,000	4.5 IN. WC	11 IN. WC	Volts 120 Vca Frecuencia 60Hz 0.9 AMPS Monofásico
MB60, SD660, SD1060	130,000	125,000	4.5 IN. WC	11 IN. WC	
SD236, MB236	50,000	50,000	3.5 IN. WC	10 IN. WC	
SD248	65,000	65,000	4.5 IN. WC	11 IN. WC	
SD260, MB260	80,000	80,000	4.5 IN. WC	11 IN. WC	
MB866, SD866, SD10866	130,000	125,000	4.5 IN. WC	11 IN. WC	
WF42	135,000	135,000	4.5 principal 3.5 lado	11 principal 10 lado	
WF60	155,000	155,000	4.5 principal 3.5 lado	11 principal 10 lado	

* Excluyendo hornos de corte MB

ADVERTENCIA!!

Nuestro gas natural funciona con un sistema de ½ lb. Cualquier presión más alta debe reducirse a ½ lb antes del horno.

ENTREGA

Marsal no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que sufra el producto durante el despacho. Tras aceptar el despacho, la empresa de transporte ha asumido toda la responsabilidad de entrega en buen estado. Sin embargo, estamos preparados para asistirlo a usted si considera necesario presentar un reclamo.

UBICACIÓN DEL HORNO

El horno debe instalarse en un lugar donde las estructuras de ventilación permitan la combustión satisfactoria del gas y una ventilación adecuada. El horno debe ubicarse de modo que no interfiera con la correcta circulación del aire dentro del espacio estrecho. En los inmuebles donde la infiltración normal no proporcione el aire necesario, se deberá introducir aire proveniente del exterior.

Es fundamental mantener un suministro de aire apropiado hacia el horno para que brinde un flujo de combustión y aire de ventilación suficientes.

- Coloque el horno en un área donde no haya corrientes de aire.
- No selle el horno a la pared. Ello restringirá el flujo de aire e impedirá la ventilación correcta. Cuando el piloto se apague o se produzcan llamas flotantes amarillas significa que los quemadores principales necesitan aire secundario.

Antes de efectuar cualquier conexión de servicio en este horno, revise la placa indicadora para cerciorarse de que las especificaciones del horno sean compatibles con las de los servicios de gas y electricidad proporcionadas para la unidad. La placa indicadora se encuentra dentro de la puerta de controles.

AJUSTES ASOCIADOS CON LA INSTALACIÓN INICIAL

Cada horno y sus componentes han sido completamente probados e inspeccionados antes del despacho. Sin embargo, como parte de una instalación normal y correcta, a menudo es necesario realizar pruebas adicionales o bien ajustar el horno. Tales ajustes debe realizarlos el instalador o distribuidor. Como dichos ajustes no se consideran defectos de material ni mano de obra, no están cubiertos por la garantía original del equipo. Entre éstos se incluyen, pero sin limitarse a ello.

- calibración del termostato
- ajuste de las puertas
- ajuste de los quemadores
- nivelación
- prueba de la presión del gas
- apriete de las fijaciones



ADVERTENCIA!!

Ninguna instalación debe considerarse completa si el personal calificado de instalación o servicio no ha realizado una inspección apropiada, y si es necesario, hecho ajustes

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para todos los modelos de hornos:

1. Coloque la base del horno en su ubicación definitiva.
2. Nivele la base de izquierda a derecha y desde adelante hacia atrás ajustando las patas en cada esquina.
3. Coloque el cuerpo del horno en la parte superior de la base cerciorándose de que la parte frontal y las esquinas delanteras queden niveladas entre la base y el cuerpo.
4. Instale los dos pernos de 1/4 x 20 x 1" por la parte delantera de la base al interior de la parte delantera del cuerpo por debajo de la base. Luego alinee las esquinas posteriores del cuerpo y la base entre sí e instale los dos pernos de 1/4 x 20 x 1" restantes por la parte posterior de la base y el cuerpo.
5. Para unidades apilables, coloque el horno superior sobre el inferior y alinee sus partes delanteras y laterales. El peso de la unidad la mantendrá en su lugar.
6. Conecte una línea de gas en la parte posterior de cada horno acatando todos los códigos de gas locales al empalmarla al suministro de gas.
7. Conecte el enchufe de la luz al suministro eléctrico. (Para hornos MB solamente) En los hornos WF, la fuente de alimentación es para el encendido electrónico del quemador lateral.
8. Conecte el sistema de escape al cañón del horno.

NOTA: SIGA TODOS LOS CÓDIGOS DE INCENDIO Y SEGURIDAD LOCALES PARA VENTILAR EL HORNO. SI VA A INSTALAR EL HORNO BAJO UNA CAMPANA EXTRACTORA DE TECHO, DEBERÁ INSTALAR TAMBIÉN EL CAÑÓN DE VENTILACIÓN DE 6" X 14" DE ACERO INOXIDABLE. SE RECOMIENDA CONTAR CON UNA CAMPANA DE TECHO INCLUSO SI SE CUENTA CON VENTILACIÓN DIRECTA.

9. La base se debe sellar al piso usando sellante con aprobación NSF.
10. Para hornos WF, la plataforma de acero inoxidable se instala después de instalar la superficie de cocción y curado.

VENTILACIÓN

Los códigos y condiciones locales varían considerablemente de un área a otra y deben acatarse. Los siguientes son los requisitos mínimos para una ventilación adecuada. Recuerde que éstas son recomendaciones o pautas generales, y es posible que usted tenga una condición o problema especial que requiera los servicios de un ingeniero o especialista en ventilación.

EL PROPIETARIO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONAR UNA VENTILACIÓN. La ventilación incorrecta inhibirá el rendimiento del horno, por ejemplo el piloto se apagará o se quemará la base de los productos. Marsal no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que surjan como resultado de una instalación incorrecta.

Este horno puede ser ventilado usando:

- Una campana de extracción, campana de extracción mecánica, tipo dosel o
- Un arreglo de tiro directo

MÉTODO DE LA CAMPANA DE TECHO

(Cuando el escape del horno se vierte en la campana de techo)

SE DEBE INSTALAR EL CAÑÓN CORTO DE ACERO INOXIDABLE que viene con el horno. Coloque el cañón sobre el collarín situado en la parte superior del horno y empújelo hacia abajo hasta que quede firmemente trabado en su lugar. El ángulo debe estar orientado hacia adelante y siempre en sentido opuesto a todo filtro. Un buen ventilador de escape creará un vacío en la habitación. Para que el sistema de escape funcione correctamente, se debe introducir aire de reposición en la habitación.

La campana debe ser del tamaño suficiente para que abarque completamente al equipo, y contar con una saliente de al menos 6" (15 cm) y 10" a 12" (25.4 a 30.4 cm) delante del horno. La distancia desde el piso hasta el borde interior de la campana no debe exceder los 7' (2.1 m). EL CFM RECOMENDADO PARA LA CAMPANA ES APROXIMADAMENTE 150CFM POR PIE LINEAL.

La capacidad de la campana debe dimensionarse en forma apropiada y es preciso cerciorarse de proporcionar un suministro adecuado de aire de reposición.

MÉTODO DE CONEXIÓN DIRECTA

(Cuando el escape del horno se ventila directamente al exterior)

Se debe contar con un tubo de ventilación sin restricción que proporcione un mínimo de 55 pies³/min de air de salida por horno en la parte superior de la unidad. El tubo de ventilación debe tener un diámetro mínimo de 6".

SE DEBE INSTALAR UN DERIVADOR (o campana) DE ASPIRACIÓN para que el sistema de conexión de tiro directo funcione correctamente. No se deben usar más de dos codos de 90° en una conexión de tiro directo y todas las carreras horizontales deben tener al menos un 1" por paso.



ADVERTENCIA!!

Es fundamental instalar el cañón directo de la siguiente manera. La instalación incorrecta causará un horneado insatisfactorio y daños en el horno.

El cañón debe ser clase B o superior. Su altura debe elevarse 6 at 8 pies (2-2.5 m) sobre el techo del inmueble o toda estructura cercana. El cañón debe cubrirse con una tapa de ventilación aprobada por UL para aislar la unidad de las condiciones ambientales externas.

El tiro directo no puede reemplazar el aire consumido y ventilado por el horno. Deben proporcionarse las condiciones para abastecer la habitación con suficiente aire de reposición. Los requisitos totales de aire de reposición para cada sección del horno deben ser de aproximadamente 30 pies³/min por sección. Se deberá consultar a un experto para aumentar el aire del suministro que ingresa a la habitación.

! ADVERTENCIA!!

El ventilar incorrectamente el horno puede ser peligroso para la salud del operador y causar problemas de funcionamiento, un horneado insatisfactorio y posibles daños al equipo.

La garantía del fabricante no cubre los daños que surjan directamente de la ventilación incorrecta.

INSTALACIÓN DE LA CAMPANA DE ASPIRACIÓN

Los hornos de tiro directo que se solicitan incluyen una campana de aspiración. Instale la campana de la siguiente manera:

1. Coloque la campana sobre el conector del cañón.
2. Instale el resto del sistema de ventilación en la campana de aspiración (derivador de aspiración).

EL NO INSTALAR UN DRAFT DIVERTER AL UTILIZAR UN MÉTODO DE CONEXIÓN DIRECTA PROVOCARÁ DESCARGAS PILOTO Y UN HORNEADO INCORRECTO. LAS LLAMADAS DE SERVICIO QUE SE HACEN PORQUE EL PROBLEMA ES LA AUSENCIA DE UN DRAFT DIVERTER INSTALADO NO ESTÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA, Y TODOS LOS COSTOS SERÁN RESPONSABLES DEL PROPIETARIO.

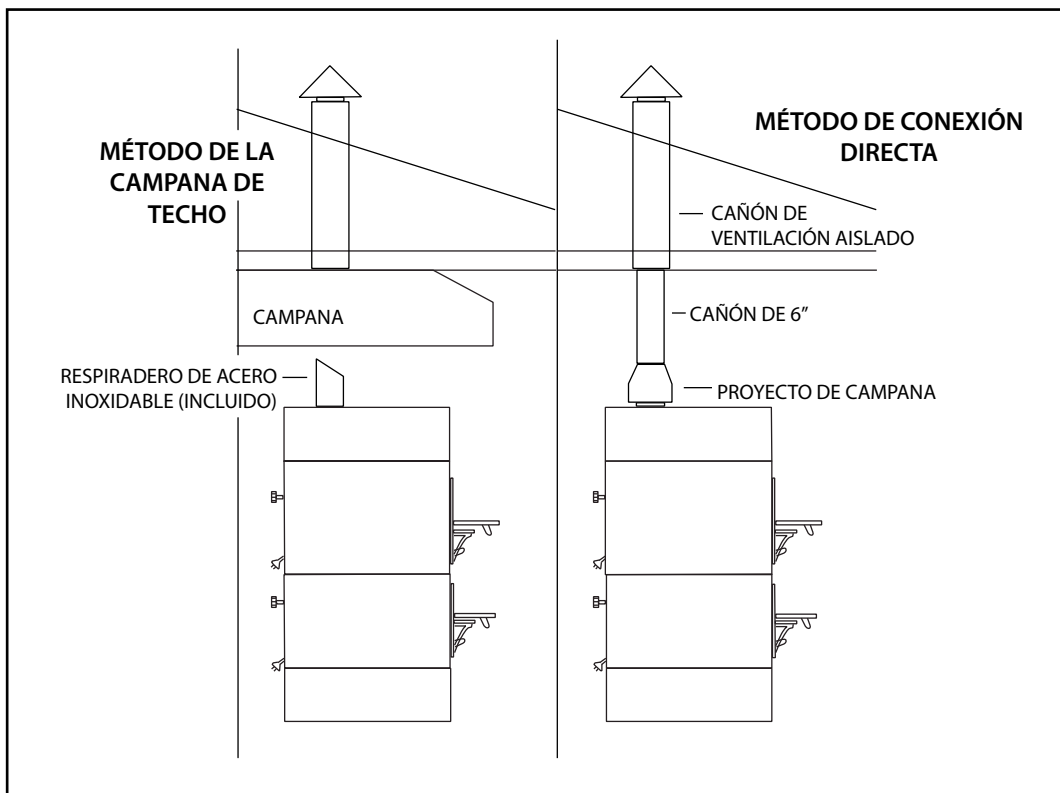


Figura 1

PROBLEMAS DE VENTILACIÓN

Si la ventilación del horno está de algún modo restringida o forzada, las características de horneado se verán adversamente afectadas.

Entre los ejemplos de ventilación restringida se incluyen:



- uso de tes y codos
- tramos horizontales largos sin el paso apropiado de 1 "por pie

El aire de reposición insuficiente puede hacer que el aire y los elementos combustibles calentados permanezcan en el horno acortando la vida útil de los componentes.

INSTALANDO LAS PIEDRAS DE COCCIÓN


Las instrucciones siguientes son específicas para el modelo dado.

1. Comience instalando los ladrillos para la cámara de horneado. Estos ladrillos tienen un grosor de 2" y deben instalarse con el LADO RUGOSO HACIA ARRIBA. Junte los ladrillos entre sí para eliminar todo espacio.
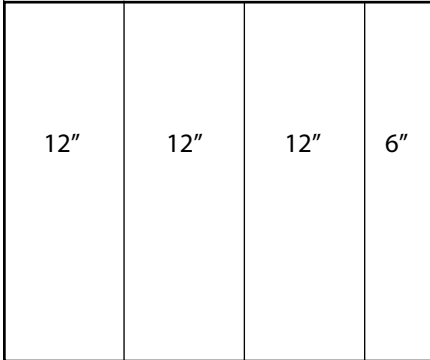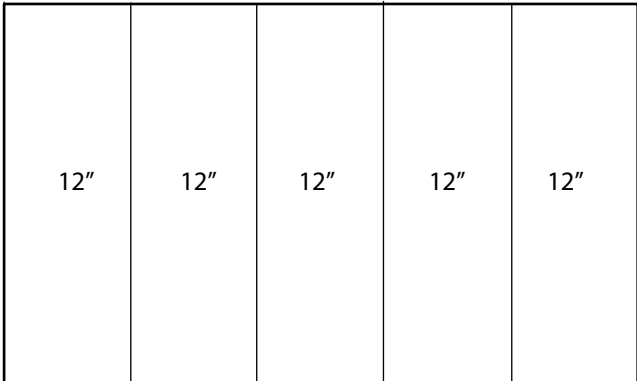
<p>MB42</p> <p>Coloque los 3 ladrillos de 12" x 36" y el ladrillo de 6" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno. El ladrillo de 6" x 36" debe colocarse en el lado derecho del horno de cámara tal como se muestra más abajo.</p>	 <p>FRENTE AL HORNO</p>
<p>MB60, SD 660, SD 1060</p> <p>Coloque los 5 ladrillos de 12" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.</p>	 <p>FRENTE AL HORNO</p>

MB 866, SD 866, SD 1086


Coloque los 5 ladrillos de 13" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

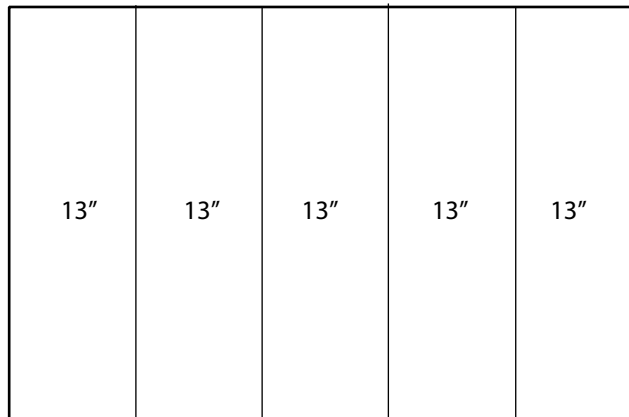

FRENTE AL HORNO

SD 448, SD1048


Coloque los 4 ladrillos de 12" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

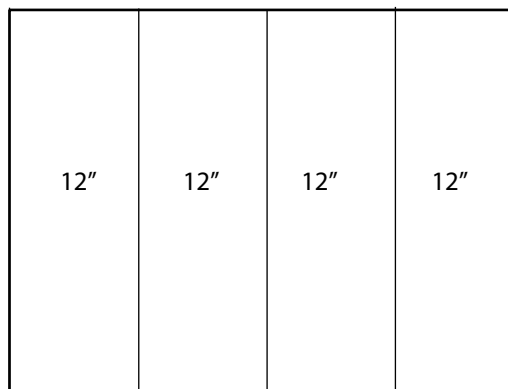

FRENTE AL HORNO

SD 236, MB 236


Coloque los 3 ladrillos de 12" x 24" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

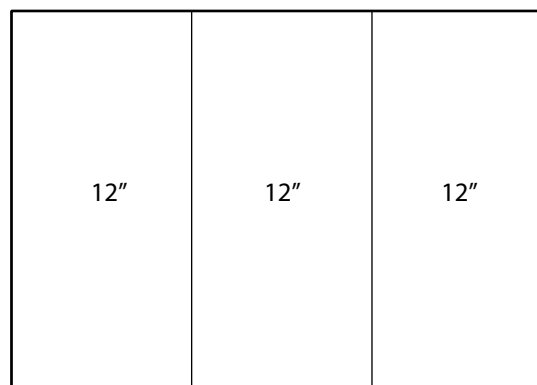

FRENTE AL HORNO

SD 248


Coloque los 4 ladrillos de 12" x 24" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

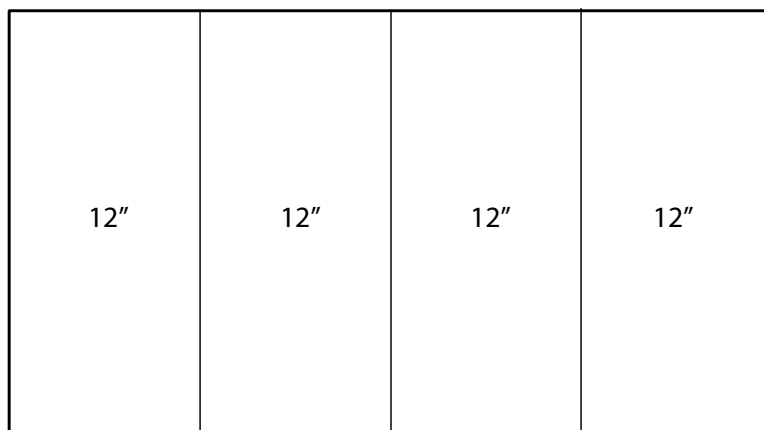

FRENTE AL HORNO

SD 260


Coloque los 5 ladrillos de 12" x 24" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

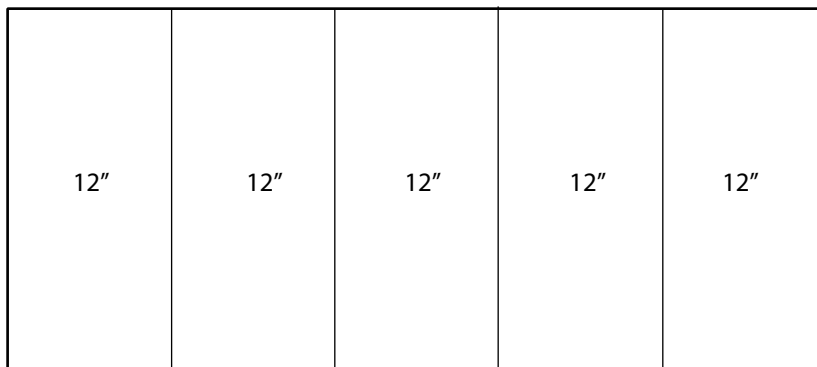


FRENTE AL HORNO

WF42

Coloque los 3 ladrillos de 12" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno tal como se muestra más abajo.

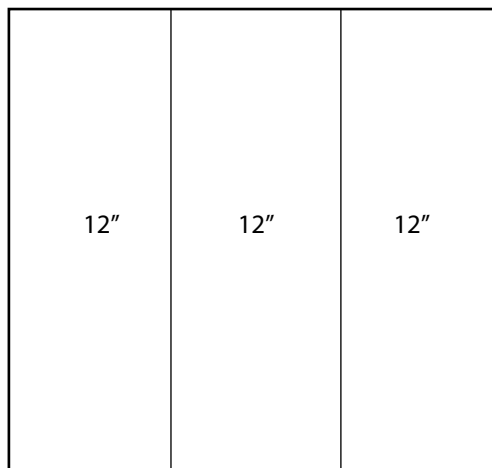

FRENTE AL HORNO
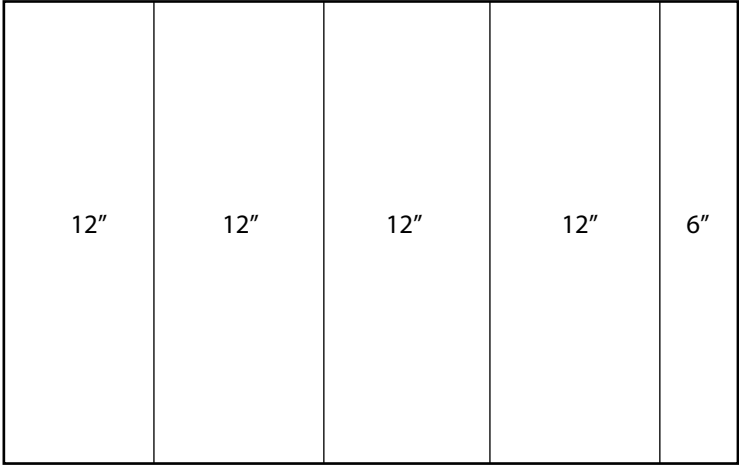
<p>WF60</p> <p>Coloque los 4 ladrillos de 12" x 36" y el ladrillo de 6" x 36" en la lámina metálica de la cámara del horno. El ladrillo de 6" x 36" debe colocarse en el lado derecho del horno de cámara tal como se muestra más abajo.</p>	 <p style="text-align: center;">FRENTE AL HORNO</p>
---	---

2. Instale el recogedor de migajas suministrado empujando hacia atrás todas las piedras de cocinado. Coloque el recogedor de migas entre las piedras de cocción y la abertura de la puerta de cocción.

INSTALACIÓN DE LADRILLOS DE TECHO

HORNOS DE LA SERIE MB, LA SERIE WF, Y LA SERIE SD LADRILLO SOLAMENTE

1. Instale los ladrillos en el domo de la siguiente manera:

MB 42, WF42

1. Deslice 5 ladrillos de 9 ½" x 6" en cada uno de los surcos de apoyo para ladrillos de 10" dentro de a parte superior del horno.
2. Deslice 5 ladrillos de 12" x 6" en cada uno de los surcos de 12 ½".

MB 60, WF60

1. Deslice 5 ladrillos de 12" x 6" en cada uno de los surcos de apoyo para ladrillos.

MB 866

1. Deslice 4 ladrillos de 2" x 12" en cada uno de los surcos de 12 ½" - (1) por pista
2. Deslice 2 ladrillos de 2" x 8 ½" en cada uno de los surcos de 9" - (1) por pista
3. Deslice 6 ladrillos de 12" x 6" en cada uno de los surcos de 12 ½"
4. Deslice 6 ladrillos de 12" x 8 ½" en cada uno de los surcos de 9" ubicado en el medio de la cámara

SD 236

1. Deslice 4 ladrillos de 4.5 "x 9" en 2 filas, luego 5 ladrillos de 4.5 "x 7" en 2 filas

SD 248

1. Deslice 4 ladrillos de 4.5 "x 9" en 5 filas

SD 260

1. Deslice 4 ladrillos de 4.5 "x 9" en 6 filas

SD 448/1048

1. Deslice 7 ladrillos de 4.5 "x 9" en 5 filas

SD 660/1060

1. Deslice 7 ladrillos de 4.5 "x 9" en 6 filas

SD886/10866

1. Deslice 8 ladrillos de 4.5 "x 9" en 6 filas

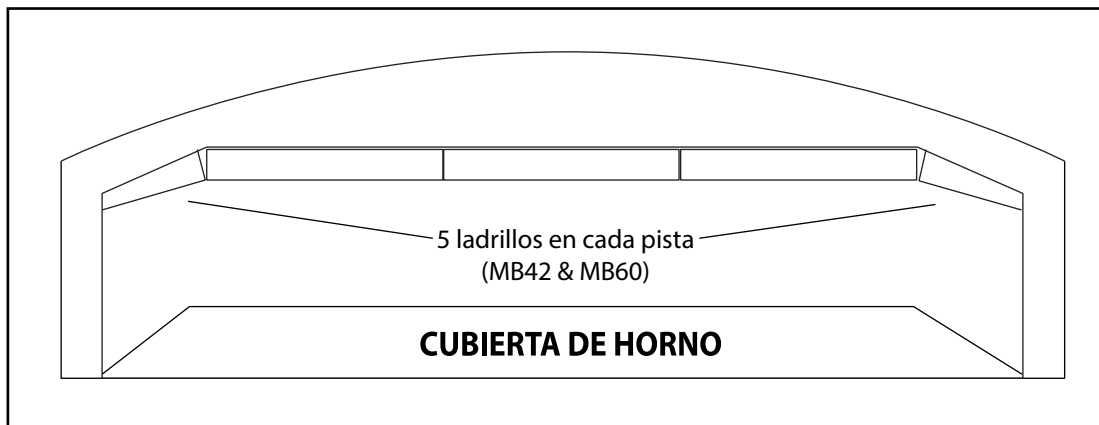


Figura 2

CURADO DE LA CÁMARA DEL HORNO

1. Barra todos los desechos de la superficie de la cámara de ladrillos.
2. Ajuste la temperatura del horno a 150°F (66°C).
3. Ejecuta el horno por una hora.
4. Ajuste la temperatura del horno a 250°F (121°C).
5. Ejecuta el horno por una hora.
6. Ajuste la temperatura del horno a 350°F (177°C).
7. Ejecuta el horno por una hora.
8. Ajuste la temperatura del horno a 450°F (232°C).
9. Ejecuta el horno por una hora.
10. Las piedras del horno ahora están curadas.

NOTA: AL ENCENDERSE EL HORNO POR PRIMERA VEZ, A MEDIDA QUE LA TEMPERATURA AUMENTE, SALDRÁ HUMO DEL HORNO. CERCÍÓRESE DE DEJAR LAS PUERTAS CERRADAS, EL RESPIRADERO ABIERTO Y MANTENER ENCENDIDO EL VENTILADOR DE ESCAPE EN LA CAMPANA.

OPERACIÓN

PUESTA EN MARCHA DEL HORNO

1. Purgue todo el aire de la línea de gas. (Puesta en marcha inicial)
2. Abra la puerta de controles y la puerta de quemadores en la parte inferior del horno.
3. Mantenga pulsado el botón rojo y encienda manualmente el piloto (esto se ve a través de la abertura izquierda, entro del área de quemadores).
4. Mantenga pulsado el botón rojo hasta que la sonda del lado izquierdo del piloto comience a brillar de color rojo (aproximadamente 30 segundos), luego suelte el botón. El piloto debe permanecer encendido; si no, intente de nuevo.
5. Ajuste la temperatura del horno según el valor deseado (generalmente entre 500-550°F para pizza). Los calentadores principales se encenderán.
6. Cierre las puertas de controles y quemadores.

NOTE: La superficie de cocción del horno es para pizza y pan solamente. Los demás productos deben colocarse en fuentes..

- Se ha configurado un bypass de fábrica.
- Fije el tornillo de derivación en el termostato siguiendo las instrucciones en el manual de servicio.
- Revise la calibración y ajústela si fuera necesario según el manual de servicio.

LA CONFIGURACIÓN DEL TORNILLO DE DERIVACIÓN Y LAS CALIBRACIONES ASÍ COMO OTROS AJUSTES NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA Y SON RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO O EL DISTRIBUIDOR QUE VENDIÓ O INSTALÓ EL ARTEFACTO.

Si el horno viene con ruedecillas y se conecta a las cañerías de suministro mediante un empalme para artefactos desplazables, tenga presente que debe haber una traba en el artefacto y, si es necesario desconectar la traba, deberá reconectarla tras devolver la unidad a su posición de instalación original.

CONTROL DEL HORNO

CALENTAMIENTO PREVIO DEL HORNO

En el arranque inicial, precaliente el horno a 600° F (315° C) durante un período de cuatro horas en incrementos de 100° F (55° C) comenzando en los 300° F (149° C).

APAGADO DEL HORNO

Usted puede apagar los quemadores principales y dejar el piloto encendido girando en sentido horario hasta la posición de las 3 horas (según se vería en la esfera de un reloj) la válvula verde situada entre la válvula piloto de seguridad y el termostato.

- Apague la llama piloto soplándola.
- Se requiere un período de apagado completo de 5 minutos antes de volver a encender el horno.
- Apagado del quemador lateral, girando el interruptor a la posición de OFF (para hornos WF solamente).

MANTENIMIENTO

EXTERIOR DEL HORNO

La superficie de acero inoxidable debe limpiarse fría con una solución jabonosa tibia en una esponja o paño limpio. En los hornos WF, limpie el vidrio solo cuando el horno esté frío.

INTERIOR DEL HORNO

Las superficies internas metálicas deben limpiarse con una solución jabonosa suave y un paño húmedo según sea necesario. La superficie de los ladrillos debe cepillarse y luego se debe pasar un paño húmedo envuelto en el cepillo sobre la misma mientras el horno aún esté caliente.

NOTA: Se debe revisar el tubo de venturi en los quemadores y mantenerlo limpio. El área alrededor del obturador de aire debe permanecer abierta aproximadamente 1/8" - 3/16" y no tener polvo.

LIMPIADORES

En la parte delantera de acero inoxidable los depósitos de salpicaduras horneadas pueden eliminarse con cualquier limpiador no tóxico de uso industrial para acero inoxidable. El tinto y la decoloración intensa causados por el calor pueden eliminarse con cualquier limpiador de hornos no tóxico de uso comercial.

1. Aplique los limpiadores cuando el horno esté frío, y siempre frote en la dirección de la veta del metal.

Limpie con detergente suave la parte interior aluminizada del horno. NO use soluciones cáusticas tales como amoníaco, lejía na carbonato de sodio. NO use limpiadores de hornos domésticos. Cualquiera de estos productos dañará el revestimiento de aluminio.

LIMPIEZA DIARIA

- Limpie las superficies de los ladrillos usando un raspador y un cepillo para cámara. Pase una toalla humedecida envuelta en el cepillo sobre la superficie de los ladrillos mientras la cámara de horneado aún esté caliente.

LIMPIEZA SEMANAL

- Cepille el compartimento de combustión detrás de la puerta de quemadores.

LIMPIEZA SEMESTRAL

- Limpie los conductos de aire secundarios y las tornas de entrada de aire.
- Limpie el área alrededor del obturador de aire de modo que permanezca 1/8" – 3/16" abierto y sin polvo.



PRECAUCIÓN!!

DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS HORNOS MB ANTES DE LIMPIARLOS O DARLES SERVICIO.

Si es preciso realizar mantenimiento o reparaciones, comuníquese con la fábrica, su representante o una empresa de servicios Marsal local encontrado en nuestro sitio web <http://www.marsalsons.com>.

- Retire la puerta de la cavidad de cocción en los hornos SD / MB para limpiar áreas de difícil acceso de la siguiente manera:
 - Desactivar el ojo de la primavera; asegúrese de que la puerta esté cerrada para aliviar la tensión.



Figura 3

- Saque los dos tapones con un destornillador plano delgado o un cuchillo. Guárdelos para volver a instalarlos después de la limpieza.



Figura 4

- Retire los dos pernos del lado izquierdo de la puerta con una llave hexagonal de 5/16". Deslice la puerta hacia la izquierda para quitarla. NOTA: si quita los pernos del lado derecho, deslice la puerta hacia la derecha.



Figura 5

- Limpie las áreas que son inaccesibles cuando se instala la puerta.



Figura 6

- Afloje 2 pernos de llave Allen. Limpie el lado de la bisagra.

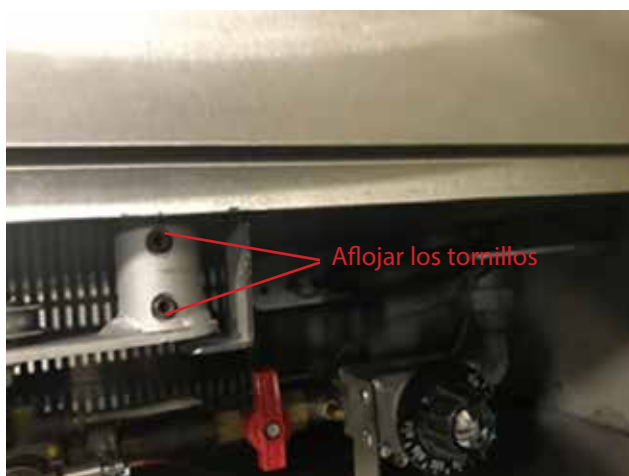


Figura 7

- Invierta los pasos para volver a instalar la puerta.
- Retire la puerta del quemador para limpiar áreas de difícil acceso de la siguiente manera:
 - Retire dos pernos.
 - Deslice hacia afuera el pasador de la puerta opuesta y retire la puerta.
 - Limpie las áreas que son inaccesibles cuando se instala la puerta.
 - Instale los pasos de inversión de la puerta anteriores.

⚠ PRECAUCIÓN!!
DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS HORNOS MB ANTES DE LIMPIARLOS O DARLES SERVICIO..

Si es preciso realizar mantenimiento o reparaciones, comuníquese con la fábrica, su representante o una empresa de servicios Marsal local encontrado en nuestro sitio web <http://www.marsalsons.com>.

INSTRUCCIONES ADICIONALES - MODELOS WF SOLAMENTE

OPERACIÓN

- Para encender el quemador lateral, primero debe girar el interruptor de palanca (ubicado en el compartimiento de control) hasta la posición ENCENDIDO. Esto encenderá el encendido electrónico y encenderá el piloto.
- Alinee la válvula de mango rojo ubicada en el lado derecho del compartimiento de control con la línea de gas. Esto pondrá el quemador lateral en llamas completas.
- Comience con el termostato configurado en "5" y la llama del quemador lateral en FULL.
- Para apagar el quemador lateral simplemente mueva el interruptor de palanca a la posición OFF.

CONTROLANDO EL CALOR SUPERIOR Y INFERIOR

- Para obtener el máximo calor superior, el quemador lateral debe estar LLENO. Puede disminuir la cantidad de calor superior cerrando parcialmente la válvula del quemador lateral.
- Ajuste el calor inferior y el calor general al subir o bajar la perilla del termostato.
- Use el termómetro en el lado derecho del horno para determinar el calor superior en el lado de la llama de la cámara de cocción.

***** El calor en el lado derecho del horno es aproximadamente 100°F más alto que en el lado izquierdo. Cualquier parte del producto que se esté cocinando que esté frente a las llamas se cocinará más rápido y, por lo tanto, los productos se deben hilar y observar cuidadosamente.*

INSTALACIÓN DE ESTANTE DELANTERO DE ACERO INOXIDABLE Y CAMPANA DELANTERA

- Instale el estante de acero inoxidable frontal después de que la superficie de cocción esté instalada y curada. Use los cuatro tornillos tec provistos para asegurar el estante al cuerpo del horno (Nota: el estante cerrará el espacio entre la superficie de cocción y la parte frontal de la cámara de cocción).
- Si se ha quitado la capucha de la parte delantera, vuelva a colocar deslizando la cubierta hacia arriba y hacia abajo por los tornillos situados en la parte delantera del horno, junto a la chimenea.

INSTALANDO LA FACHADA

- Al alicatar o tapar la parte delantera del horno de la serie WF, NO CUBRE LA VENTANA DELANTERA, EL MARCO DE LA VENTANA Y LOS VENTILADORES DEL MARCO DE LA VENTANA. NO AZULEO DETRÁS DE LA VENTANA DELANTERA.
- EL AZULEJO O EL LADRILLO NO DEBEN INTERFERIR CON LA EXTRACCIÓN DE LA VENTANA DELANTERA, LOS TERMÓMETROS, LA ESTANTERÍA O LA PLANTA DELANTERA.